

# FT-S5000 ファームウェアについて

2004.7.9

このソフトウェアは FT-S5000 のファームウェア・アップデートです。  
本プログラムでの変更点は下記のとおりです。下記説明をお読みになった上でアップデートしてください。

使用ソフトウェア	使用ファームウェアバージョン	新バージョン	ダウンロード用ファイル名
ColorScopePro3	V1.2x	V1.27	FT-S5000_V127.jfirm
ColorGenius	V2.01 以下	V2.04	FT-S5000_V204.jfirm
ColorGenius	V2.03	V2.05	FT-S5000_V205.jfirm
ColorGeniusEX	V2.1x	V2.12	FT-S5000_V2.12.jfirm

## ■変更内容

[ColorGeniusEX 用ファーム]

### ●V2.12 の変更点

- ・Adaptec 社 PowerDomain29160N SCSI Card を使った場合の互換性向上のため、SCSI I/F 部分のソフトウェアの変更を行いました。
- ・自動調整プログラムの改良を行いました。

### ●V2.11 の変更点

Power Mac G5 での、エラー表示の不具合に対応しました。

(Adaptec 社製 SCSI カード Power Domain 29160N の OSX ドライバー V1.3 で動作するようになりました。)

Power Mac G5 と FT-S5000 を接続するために上記の SCSI カードを推奨しております。

FT-S5000 の以前のファームウェアでは、同 OSX ドライバー V1.1 でしか動作しません。

しかし、OSX ドライバー V1.1～V1.2 と Power Mac G5 との組合せでは、FT-S5000 のエラーが正しく表示されない不具合があります。その不具合は OSX ドライバー V1.3 で改修されており、この新しいファームウェアと組み合わせることで、エラー表示の問題を解決できます。

なお、Power Mac G4 と OSX ドライバー V1.1 との組合せには問題ありません。その場合も、ファームウェアをアップデートすることは可能です。

### 【参考】

SCSI カードドライバのバージョン確認方法

- 1) Apple メニューから「この Mac について (About This Mac)」を開き、「詳しい情報... (More Info...)」をクリックします。
- 2) Apple システム・プロフィール (Apple System Profiler) が開くので、「機能拡張 (Extensions)」のタブを選びます。
- 3) リストの中に「Adaptec29160x.kext」があるので、そのバージョンを確認ください。  
(右の欄に「使用できません (Not Available)」と表示されていますが、問題ありません。)

[ColorGenius、ColorScopePro3]

- ・Adaptec 社 PowerDomain29160N SCSI Card を使った場合の互換性向上のため、SCSI I/F 部分のソフトウェアの変更を行いました。
- ・自動調整プログラムの改良を行いました。
- ・Mac OS X の Macintosh 接続すると、スキャナがハングアップする問題を改善しました。但し、Mac OS X 環境では ColorGeniusEX が必要です。もし、アップグレードする場合には、その作業を容易にします。

## ■アップデート方法

ご使用環境により、ダウンロードするファームウェアが異なりますので注意してください。

[ColorGeniusEX ご使用の場合]

### ●V2.11 以降からのバージョンアップ

FT-S5500 ファームウェアのアップデートを実施してください。

下記のマニュアルに従って、FT-S5500 にファームウェアをダウンロードしてください。

FT-S5000 ユーザーズマニュアル(ハードウェア編) 第7章 7.

### ●V2.10 からバージョンアップ

#### ・G5 Mac の場合

FT-S5000 のアップデートを先に行い、その後で、SCSI カード(Adaptec PowerDomain29160N)のドライバをアップデートしてください。

#### 【注意】

・SCSI カードのドライバを先にアップデートすると、FT-S5000 との接続ができなくなります。必ず FT-S5000 のアップデートを先に行ってください。

・出荷時の Power Mac G5 には、SCSI カードのドライバ V1.3 がバンドルされています。そのままの状態では、以前のファームウェアの FT-S5000 と接続できませんので、一旦、V1.1 にバージョンダウンしてからアップデート作業をして下さい。ドライバ V1.1 も、下記の Adaptec 社サイトから入手可能です。

#### 1) FT-S5000 ファームウェアのアップデート

下記のマニュアルに従って、FT-S5000 にファームウェアをダウンロードしてください。

FT-S5000 ユーザーズマニュアル(ハードウェア編) 第7章 7.

#### 2) SCSI カードドライバのアップデート

下記の Adaptec 社のサイトから、OSX 用ドライバ V1.3 を取得し、Macintosh にインストールしてください。

[http://www.adaptec.com/worldwide/support/drivers\\_by\\_product.html?sess=no&language=English+US&cat=/Product/APD-29160N](http://www.adaptec.com/worldwide/support/drivers_by_product.html?sess=no&language=English+US&cat=/Product/APD-29160N)

ここに、Macintosh OS X 用ドライバとして、V1.3beta1 がアップされています。

#### 【注意】

β版のため、Adaptec 社の保証はありません。しかし、現時点で、エラー表示の問題が解決できる唯一のドライバです。

FT-S5000/5500 での使用については当社でも検証済ですが、動作保証は致しかねます。

Adaptec 社から新たなバージョンが発表されれば、検証の上、アナウンスする予定です。

[ColorGenius、CooScopePro3 をご使用の場合]

FT-S5000 ファームウェアのアップデートを実施してください。

FT-S5000 ユーザーズマニュアル(ハードウェア編) に従って、FT-S5000 にファームウェアをダウンロードしてください。

以上